



	TRABAJO	Buena ventilación mascarilla	Buena ventilación filtros media máscara	Ventilación limitada mascarilla	Ventilación limitada filtros media máscara	Espacios reducidos mascarilla	Espacios reducidos filtros media máscara
ACERO INOXIDABLE, INCONEL, DUPLEX, SUPER DUPLEX, ALUMINIO	Soldadura MIG	FFP3	P3	FFP3	P3	Suministro de aire	Suministro de aire
	Soldadura Electrodo	FFP3	P3	FFP3	P3	Suministro de aire	Suministro de aire
	Soldadura TIG	FFP3	P3	FFP3	P3	FFP3 o/+ Suministro de aire	P3 o Suministro de aire
	Corte y Repasado	FFP3	P3	FFP3	P3	FFP3	P3
	Plasma	FFP3	P3	FFP3	P3	Suministro de aire	Suministro de aire
ACERO AL CARBONO, ALEADOS P5, P9, P11, P22, P91	Soldadura MIG	FFP3	P3	FFP3	P3	Suministro de aire	Suministro de aire
	Soldadura Electrodo	FFP3	P3	FFP3	P3	Suministro de aire	Suministro de aire
	Soldadura TIG	FFP3	P3	FFP3	P3	FFP3 o/+ Suministro de aire	P3 o Suministro de aire
	Corte y Repasado	FFP3	P3	FFP3	P3	FFP3	P3 o Suministro de aire
	Plasma	FFP3	P3	FFP3	P3	Suministro de aire	Suministro de aire
	Soplete	FFP3	P3	FFP3	P3	FFP3 o/+ Suministro de aire	P3 o Suministro de aire
TUBERÍA, PERFILES O CHAPA CON RESTOS DE PINTURA O AZUFRE	Soldadura MIG	Usar media máscara filtros ABEK1 + P3	ABEK1 + P3	Usar media máscara filtros ABEK1 + P3	ABEK1 + P3	Suministro de aire	Suministro de aire
	Soldadura Electrodo	Usar media máscara filtros ABEK1 + P4	ABEK1 + P3	Usar media máscara filtros ABEK1 + P3	ABEK1 + P3	Suministro de aire	Suministro de aire
	Soldadura TIG	Usar media máscara filtros ABEK1 + P5	ABEK1 + P3	Usar media máscara filtros ABEK1 + P3	ABEK1 + P3	Suministro de aire	Suministro de aire
	Corte y Repasado	FFP3	P3	FFP3	P3	Mascara completa filtro P3	Mascara completa filtro P3
	Soplete	Usar media máscara filtros ABEK1 + P3	ABEK1 + P3	Usar media máscara filtros ABEK1 + P3	ABEK1 + P3	Mascara completa filtro ABEK1 + P3	Mascara completa filtro ABEK1 + P4
GALVANIZADO	Soldadura Electrodo	FFP3	P3	Usar media máscara filtros P3	P3	Suministro de aire	Suministro de aire
	Corte y Repasado	FFP2	P2	Usar media máscara filtros P3	P3	Usar media máscara filtros P3	P3
	Soplete	FFP3	P3	Usar media máscara filtros P3	P3	Mascara completa filtro P3	Mascara completa filtro P3
AMBIENTE DE POLVO REFRACTARIO, MANTA INIFUGA, MANTA CALORIFUGADO, ETC		FFP2	P2	FFP3	P3	Ojo, Ver si es espacio confinado y evaluar riesgos	Ojo, Ver si es espacio confinado y evaluar riesgos
PINTURA	Con base disolvente aplique con rodillo o brocha	Mascara o media máscara con filtro A1 y P3	Mascara o media máscara con filtro A1 y P4	Mascara o media máscara con filtro A1 y P3	Mascara o media máscara con filtro A1 y P4	Ojo, Ver si es espacio confinado y evaluar riesgos	Ojo, Ver si es espacio confinado y evaluar riesgos
	Con base disolvente aplique con pistola	Mascara o media máscara con filtro A1 y P4	Mascara o media máscara con filtro A1 y P5	Mascara o media máscara con filtro A1 y P3	Mascara o media máscara con filtro A1 y P4	Ojo, Ver si es espacio confinado y evaluar riesgos	Ojo, Ver si es espacio confinado y evaluar riesgos
	Con base de agua aplique con rodillo o brocha	FFP3	P3	FFP3	P3	Ojo, Ver si es espacio confinado y evaluar riesgos	Ojo, Ver si es espacio confinado y evaluar riesgos
AMIANTO	Manipular material que contiene Amianto	Mascara completa filtro P3	Mascara completa filtro P3	Mascara completa filtro P3	Mascara completa filtro P3	Ojo, Ver si es espacio confinado y evaluar riesgos	Ojo, Ver si es espacio confinado y evaluar riesgos

Esta tabla es solo una guía elaborada por Asprometal con la ayuda de varios técnicos expertos en esta materia, no sustituye en ningún caso a las recomendaciones del Servicio de Prevención de Riesgos de la empresa, que es quién conoce los trabajos, evalúa el riesgo y decide las medidas de prevención que se deben adoptar.

Por otro lado, cuando hablamos de espacios reducidos ojo, que pueden ser espacios confinados y aquí puede haber situaciones de deficiencia de oxígeno incluso atmósferas explosivas. Por ello los riesgos deben ser evaluados con especial atención.

Mascarilla



Media máscara



Máscara completa



Suministro de aire

